



Fräsmaschinen der Reihe FA werden in horizontaler H, vertikaler V und universaler U Ausführung in vier Grössen hergestellt. Die in allen grundlegenden Punkten gleiche Auffassung aller Ausführungen und Grössen diente als Grundlage für den Bau der Maschinen, welche nachstehende Hauptvorteile aufweisen:

	1. Grosse Leistungsfähigkeit	
$\overline{\mathbb{C}}$	2. Vielseitige Anwendung	
٦	3. Dauernde Genauigkeit	
$\overline{\bigcirc}$	4. Einfache Bedienung	
Ō	5. Verlässlichkeit	

DIESE VORZÜGE WURDEN ERREICHT DURCH

ausserordentlich starre, bei den Fräsmaschinen FA 5 noch durch Rundsäulen verstärkte Konstruktion des Ständers und der Konsole grossen Geschwindigkeitsbereich der Spindel und der maschinellen Tischvorschübe mit hohem oberen Wert ausserordentlich schnelle Tischverstellung gesonderten Antrieb der Spindel und Vorschübe zentralisierte und vereinfachte Bedienungselemente vereinfachte Konstruktion, Wahl geeigneter, hochwertiger Werkstoffe und einwandfreie Wärmebehandlung, sowie mechanische Bearbeitung aller Teile des Antriebsmechanismus konstruktive Lösung des Schnittgeschwindigkeitskalkulators elektrisch betätigte Ausschaltung der Vorschübe genaue Spindelverstellung bei den Senkrechtmaschinen mit Hilfe von Endmassen, bezw. einer Messuhr automatische Spindelgeschwindigkeitsschaltung automatische Einschaltung der Längsvorschübe und des Eilganges.


Spineles

Geschwindigkeitsschaltung Die Spindeldrehzahlen werden bei den Fräsmaschinen FA 4 und FA 5 mittels eines einzigen, bei den Typen FA 2 und FA 3 mittels zweier, auf dem Getriebekasten angeordneten Hebel geschaltet. Der Getriebekasten befindet sich auf der rechten Seite des Ständers.

Grosser Spindeldrehzahlbereich gestattet wirtschaftliche Bearbeitung von Werkstoffen aller Art, von Stählen hoher Festigkeit bis zu Leichtmetallen.

Die Spindeldrehzahlen können in folgenden Stufen geschaltet werden (U/min.):

	Normale Reihe	63	90	125	180	250	355	500	710	1000	1400	2000	2800
FA 2	Erhöhte Reihe	90	125	180	250	355	500	710_	1000	1400	2000	2800	4000
,	Normale Reihe	45	63	90	125	180	250	355	500	710	1000	1400	2000
FA 3	Erhöhte Reihe	63	90	125	180	250	355	500	710	1000	1400	2000	2800
	Normale Reihe	32	45	63	90	125	. 180	250	355 *	500	710	1000	1400
FA 4	Erhöhte Reihe	45	63	90	125	180	250	355	500	710	1000	1400.	2000
FA 5	Normale Reihe	18 2	2 28	35 45	56 71	90 112	140 180	224	280 355	450	560 710	900 112	20 1400

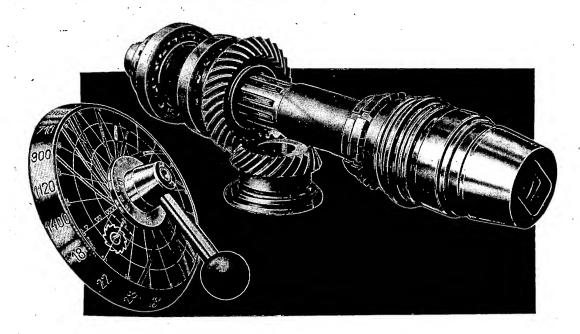

Geschwindigkeitskalkulator Der auf der Vorderseite der Zifferscheibe angebrachte Schnittgeschwindigkeitskalkulator stellt eine für die Festlegung geeigneter Spindeldrehzahlen äusserst wichtige Hilfseinrichtung dar. Aus den durch das Material des Werkstückes, Material und Durchmesser des Fräsers, sowie den erwünschten Qualitätsgrad der Oberflächenbeschaffenheit gegebenen Grund-Schnittbedingungen kann daher die entsprechende, günstigste Spindelgeschwindigkeit direkt eingeschaltet werden.


Spindelantrieb



Die Spindel erhält ihren Antrieb von dem, an der Rückseite des Maschinenständers befestigten Flanschmotor. Das Anlassen des Motors und somit auch der Spindel erfolgt durch einen Druckknopf. Ein anderer Druckknopf dient zum Bremsen und Stillsetzen des Motors.

Vorne läuft die Spindel in einem zweireihigen Präzisions-Rollenlager mit konischer Bohrung, welche die Feinsteinstellung des Radialspieles im Lager ermöglicht. Ebenso wird durch hohe Genauigkeit der übrigen Spindellager eine ausserordentlich präzise Spindellagerung gewährleistet.

Die Senkrechtverstellung der Spindel wird mittels eines, auf der rechten Seite des Spindelkopfes angeordneten Handrades bewirkt und der Verstellungswert lässt sich auf einem Teilring ablesen. Zur Begrenzung dieser Senkrechtbewegung dient ein teleskopischer, an der Vorderseite des Spindelkopfes befindlicher Anschlag, welcher zum Fräsen gegen festen Anschlag verwendet werden kann, oder die Spindel wird mit Hilfe der im oberen Anschlagblock eingebauten Messuhr in senkrechter Richtung genau eingestellt. Behelfs des auf der linken Seite des Spindelkopfes angeordneten Hebels wird die Pinole mit der Spindel in der eingestellten Lage gesichert. Der Spindelkopf ist auch bis 45° beiderseits drehbar und kann in der gewünschten Lage gesichert werden.

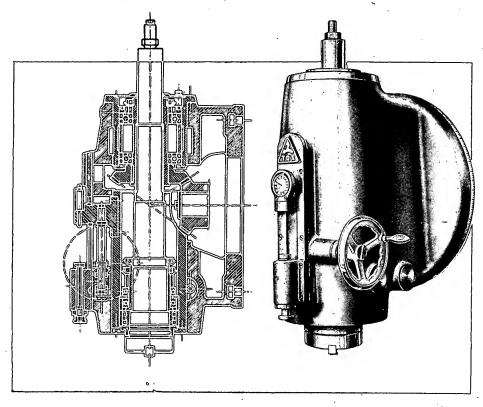


Alle Zahnräder und Wellen, sowie die Spindel, sind gehärtet und aus hochwertigem Einsatzstahl u. zw. einem Kohlenstoff-, bezw. legierten Stahl hergestellt. Zahnräder von grösserer Umfangsgeschwindigkeit sind geschliffen. Die Wechselräder laufen auf Dreikeilwellen.



Tisch

Der Arbeitstisch ist in den langen Führungsbahnen des Querschlittens gelagert, welcher sich an den breiten Führungsflächen der Konsole bewegt. Zur Erhöhung der Starrheit ist die Konsole bei den Fräsmaschinen FA 5 ausserdem noch durch zwei Rundsäulen verstärkt, an welchen sie nach der Vertikaleinstellung derart verstärkt wird, dass sie mit dem Maschinenständer und dessen Grundplatte einen kompakten Rahmen bildet. Bei den Universalmaschinen kann der Arbeitstisch samt dem oberen Teil des Querschlittens bis um 45° beiderseits gedreht und in der eingestellten Lage mittels vier, von der Vorderseite des Tisches aus zugänglichen Schrauben gesichert werden.

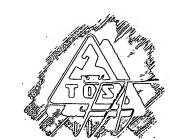

Vorschübe



Geschwindigkeiten Die Geschwindigkeiten der Maschinenvorschübe längs und quer


FA 2		14	20	28	40	56	80	112	160	224	315	450	630	900	
FA 3		14	20	28	40	56	80	112	160	224	315	450	630	900	-
FA 4	10	1,4	20	28	40	56	80	112	160	224	315	450	630	900	1250
FA 5	10	14	20	28	40	56	80	112	160	224	315	450	630	900	1250

und die in senkrechter Richtung auf 1/4 herabgesetzten Geschwindigkeiten entsprechen in bezug auf deren Bereich den auf die vielseitige Ausnutzung der Maschine gestellten, allgemeinen Anforderungen.

Eilgänge

Die Maschinen sind mit Eilgängen in allen Richtungen ausgestattet. Lediglich bei den Fräsmaschinen der Reihe FA 2 ist der Arbeitsvorschub, sowie der Eil-

gang nur in der Längsrichtung vorgesehen. Die einfache Einschaltung der Eilgänge, sowie deren rasche und genaue Umstellung auf den Arbeitsvorschub wird durch die im Übersetzungsgetriebe befindliche Lamellenkupplung neuer Konstruktion ermöglicht.

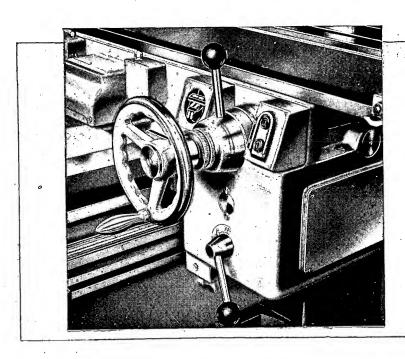


Schaltung




Die Einschaltung, sowie der Sinnwechsel der Arbeitsvorschübe und Eilgänge wird mittels eines Steuerhebels auf der rechten Seite des Querschlittens bewerkstelligt u. zw. in der, von einem zweiten, tiefer angeordneten Hebel, eingestellten Richtung. Ausserdem wird die eingestellte Vorschubrichtung auch optisch durch 2 beleuchtete Pfeile der Kontrollvorrichtung dargestellt, welche auf der linken Seite des Hauptsteuerhebels angebracht ist.

Für die Ausschaltung der selbsttätigen Vorschübe, sowie Eilgänge in beliebiger Richtung und beliebigem Sinn sind stellbare Anschläge vorgesehen, die mit Hilfe elektrischer Schalter den Vorschubmotor zum Stillstand bringen. Diese Art der Ausschaltung ist wesentlich genauer als die mechanische Ausschaltung.

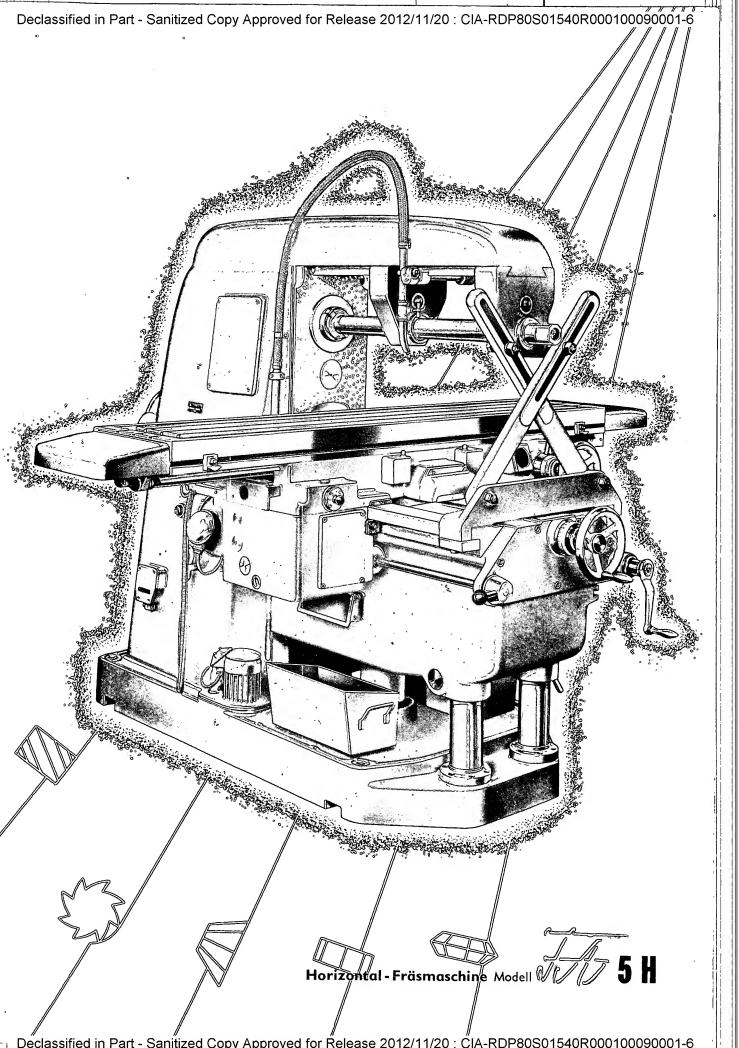

Doppel-Steuerung

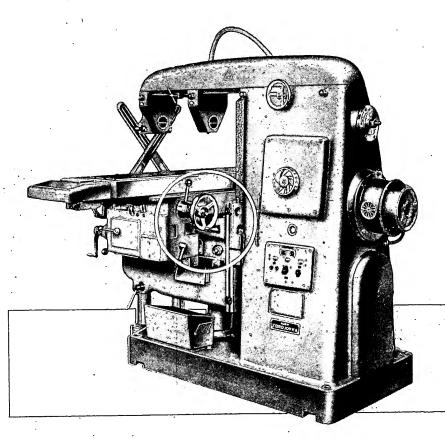

Bei den Horizontal- und Universalfräsmaschinen der Grösse 4 und 5 sind: der Haupt-Steuerhebel, Hebel für die Wahl der Drehrichtung und Schalthebel für die Schaltung der maschinellen Vorschübe auch auf der Rückseite des Quertisches angeordnet. Dadurch ist die Möglichkeit der Bedienung der Maschine auch von der Seite des Maschinenständers aus gegeben.

Schmierung




Der gesamte Spindelantriebsmechanismus, sowie der Mechanismus der Geschwindigkeitsschaltung werden mittels einer Zahnradpumpe mit eigenem Elektromotor geschmiert. Die Tätigkeit der Zahnradpumpe kann durch das Kontrollglas auf der rechten Seite des Maschinenständers überwacht werden. Bei den Vertikal-Fräsmaschinen erfolgt die Schmierung der Antriebskegelräder und der Haupt-Spindellager automatisch mit Öl. Die oberen Spindellager werden mit Vaseline geschmiert.

Die Zahnräder, Lager und die übrigen Teile des Vorschubkastens haben Umlaufschmierung mittels eigener Kolbenpumpe, welche nach Einrücken der mit einem Knopf versehenen Verteiler-Schubstange das Öl gleichzeitig zu allen Lagern der Quer - und Längsführung im Querschlitten bringt. Die Führungsbahnen der Konsole am Maschinenständer und die Lager der Längsschraube werden selbsständig aus Ölern geschmiert.

Verlässliche Schmierung der Vertikalschraube wird durch eine Spezialeinrichtung gewährleistet, welche das Öl automatisch zur Mutter der Vertikalschraube aus dem im Ständer ausgebildeten Behälter bringt.



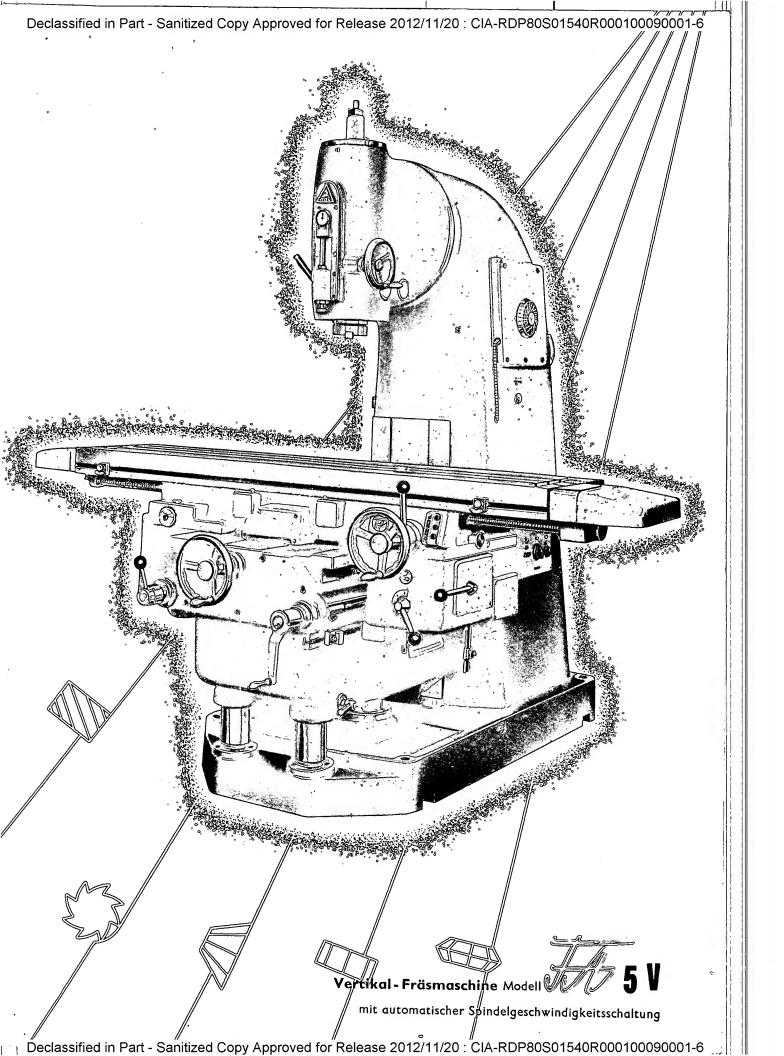

Kühlung



Die Zuführung der Kühlflüssigkeit aus dem in der Grundplatte des Maschinenständers untergebrachten Kühlmittelbehälter besorgt eine auf der linken Seite des Ständers angebrachte Elektropumpe. Die bereits gebrauchte Kühlflüssigkeit samt Spänen wird durch breite Rinnen vom Arbeitstisch und dem Querschlitten in die breiten Hohlräume der Konsole geführt, aus welchen sie in zwei beiderseits der Konsole angebrachten Gefässe weiterfliesst. In diesen Gefässen wird die Kühlflüssigkeit mit Hilfe von Sieben von Spänen gereinigt und fliesst in den Behälter in der Grundplatte, wo sie durch einige Reinigungsabschläge weiter gereinigt wird.

Sonderausführung



Auf Wunsch können die Maschinen in Spezialausführung für besonders hohe Leistung geliefert werden, welche durch die Bearbeitungsart und weitere Mechanisierung der Bedienung erreicht wird.

Fräsen unter negativem Winkel Die auf Grund von Studien und Versuchen erzielten guten Ergebnisse beim Fräsen unter negativem Winkel auf Fräsmaschinen FA 5 führten zur Ausführung der Spindel, welche die Befestigung des Schwungrades und des Messerkopfes ermöglicht. Maschinen in dieser Ausführung können sowohl mit ISA-Kegel als auch mit metrischem Kegel geliefert werden.


Einrichtung für ' selbsttätige Vorschubschaltung

Diese Einrichtung wird mit Vorteil vor allem bei der Bearbeitung von grossen Serien verwendet. Der durch Anschläge elektrisch gesteuerte Arbeitszyklus kann aus einigen Arbeitsvorschüben und Eilgängen in beiden Sinnen der Längsrichtung bestehen. Auf der beigefügten Zeichnung ist als Beispiel die Anwendung dieser Einrichtung schematisch dargestellt, u. zw. bei der Bearbeitung von 3 gleichen Werkstücken unter einem einzigen Einspannen, wo die einzelnen Bahnen wie folgt bezeichnet sind:

a) Sprungvorschübe;

b) Arbeitsvorschübe;

c) Eilrückgang.

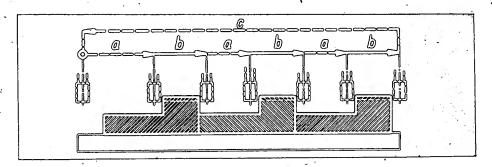



In der Bestellung ist stets die Anzahl der Umstellungen vom Sprungvorschub auf Arbeitsvorschub anzugeben.

Die Fräsmaschinen FA 4 und FA 5 können mit selbsttätiger Spindelgeschwindigkeitsschaltung geliefert werden. Die Geschwindigkeiten aufwärts und abwärts werden mit Hilfe von einem Elektromotor, welcher mittels eines auf der rechten Seite des Schaltkastens angebrachten Hebels betätigt wird.

Kegel in der Spindel Die Maschinen sind normalerweise mit einer Spindel mit ISA-Kegel ausgestattet. Auf Wunsch können sie jedoch ohne Aufzahlung mit metrischem Kegel geliefert werden, wie in den Technischen Angaben angeführt ist.

Auskünfte und Preise über Motoren grösserer Leistung, sowie über weitere in Frage kommenden Ausführungen der Maschinen werden wunschgemäss mitgeteilt.

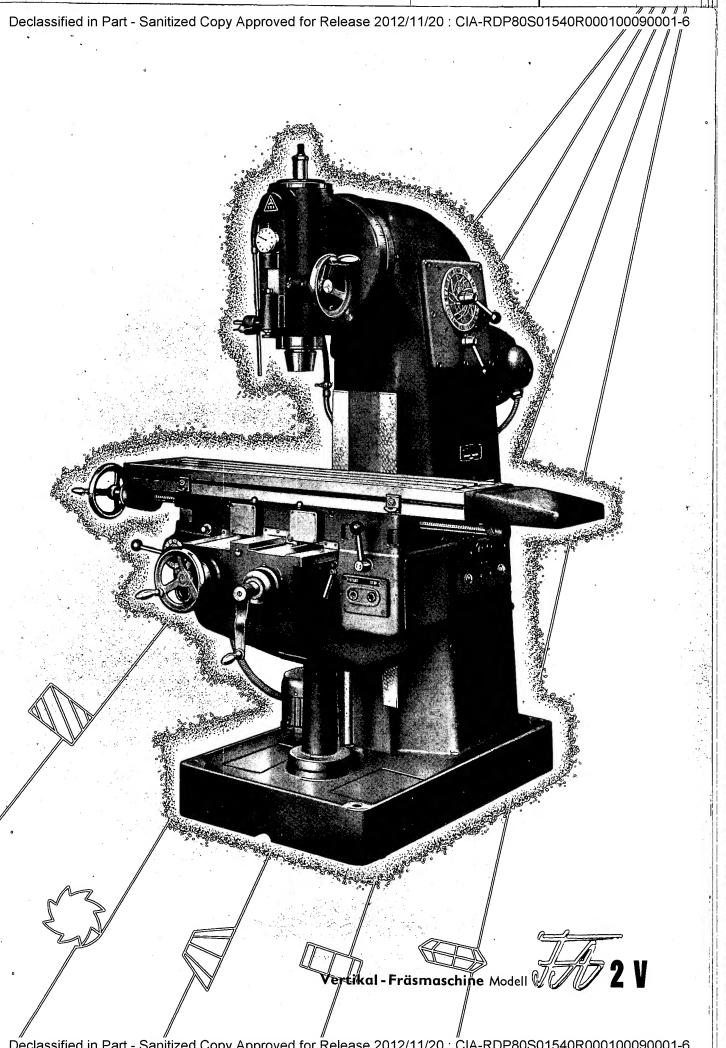

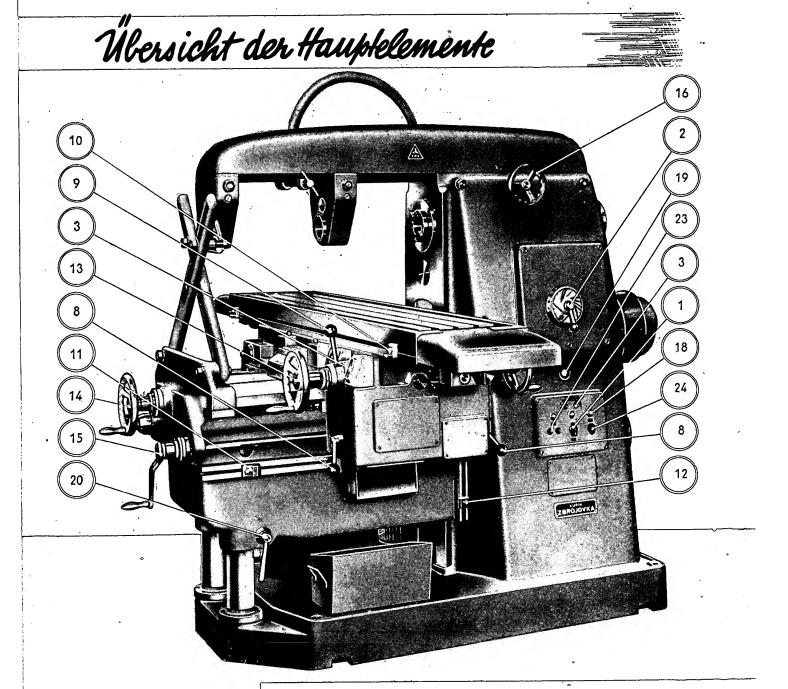

Fräsmaschine FA5 H


- 1. Elektrischer Hauptschalter mit Kontrollbirne und Umschalter für die Spindelreversierung.
- 2. Spindelgeschwindigkeits-Schalthebel.
- 3. Druckknöpfe zum Ein- und Ausschalten sowie Bremsen der Spindel.
- 4. Handrad zur Vertikalverstellung der Spindel.
- 5. Anschlag zur Vertikaleinstellung der Spindel.
- 6. Messuhr.
- 7. Geschwindigkeits-Schalthebel der mechanischen Vorschübe.
- 8. Richtungswähler-Hebel der mechanischen Vorschübe und Eilgänge mit Kontrolleinrichtung.
- 9. Hebel zur Einschaltung und Reversierung der Vorschübe und Eilgänge.
- 10. Anschläge für den Längsvorschub.
- 11. Anschläge für den Quervorschub.
- 12. Anschläge für den Vertikalvorschub.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/20: CIA-RDP80S01540R000100090001-6 13. Handrad für den Längsvorschub. 14. Handrad für den Quervorschub. 15. Handrad für den Vertikalvorschub. 16. Handrad für die Verstellung des Gegenhalters. 17. Hebel zur Sicherung der Spindelstellung. Fräsmaschine FA5V 18. Kontrollbirne der elektrischen Ölpumpe für die Schmierung des im Ständer untergebrachten Mechanismus. 19. Kontrollglas für die Schmierung des Mechanismus im Ständer. 20. Hebel zur Sicherung der Konsole in der Vertikalstellung. 21. Hebel zur automatischen Schaltung der Spindelgeschwindigkeiten. 22. Ölverteiler für die Schmierung des Quer- und Längstisches. 23. Schalter der elektrischen Kühlmittelpumpe. 24. Schalter für die Arbeitsleuchte.

Sonderzubehőr

Teilapparate


Auf Bestellung liefern wir folgende Hilfsapparate und Vorrichtungen: Universal-Teilapparate für direkte, indirekte und Differential-Teilung und für das Fräsen von Spiralen mit maschinellem Vorschub.

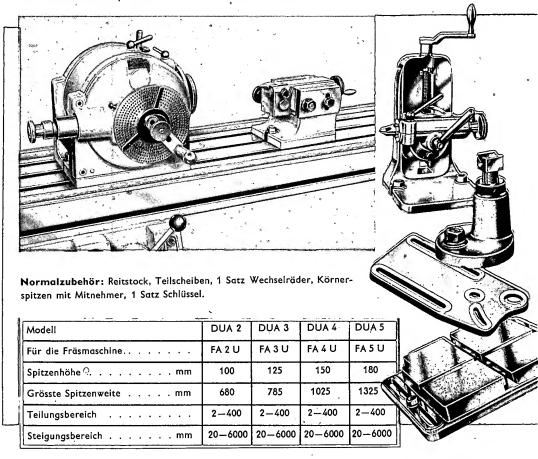


Sonderzubehör: Vertikal verstellbarer Reitstock, Kreuzplatte, Stütze zum Fräsen langer Werkstücke, Wechselräderschere zum Fräsen von Gewinden niedriger Steigung.


Drehbare Tische


Drehbare Tische für Kreis-Fräsarbeiten mit automatischem und Handvorschub.

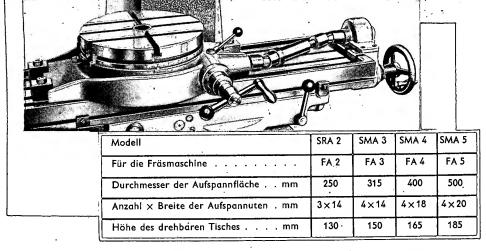

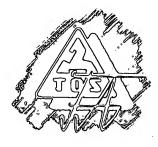


Der drehbare Tisch Modell SRA 2 ist nur mit Handvorschub ausgestattet.

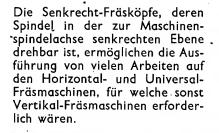

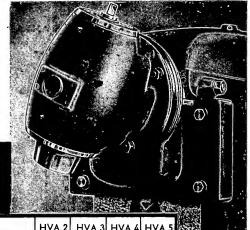

Senkrecht-Fräsköpfe

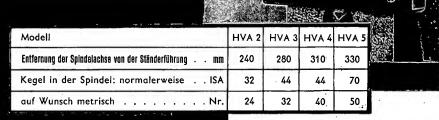

Die Universal-Fräsköpfe haben eine in belieber Richtung einstellbare Spindel und sind zur Bearbeitung von schwer zugänglichen, besonders schrägen Flächen und dort, wo die Spindelachse mit dem Längsvorschub des Tisches paralell sein muss, z. B. beim Fräsen von Zahnstängen, bestimmt.

Universal-Fräsköpfe

HUA 2 HUA 3 HUA 4 HUA 5 Kegel in der Spindel normalerweise 32 32 44 auf Wunsch metrisch Nr. 24 24 32 32

> Die Längsteilapparate und die Längsteilapparate Universal-Fräsköpfe dienen als Hilfsvorrichtung zum Fräsen von Zahnstangen.




Ausser den angeführten Apparaten bieten wir präzise, mechanische, schwenkbare und drehbare Schraubstöcke, Spanndorne verschiedener Durchmesser und Längen, Spannfutter, Reduziereinlagen und andere Hilfsgeräte laut Sonderdruckschriften und Preislisten an.





HAUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN VON HORIZONTAL-FRÄSMASCHINEN

	FA 2 H	FA 3 H	FA 4 H	FA 5 H
The body of the body		250	315	425
Tischaufspannfläche: Breite	200 1000	1250 1250	1600	2000
Länge	1000	1230	3	3
Anzahl der Tischaufspannuten	Ψ.		18×70	20×90
Breite × Abstand der Aufspannuten	14×42	14×55		1410
Längsverstellung des Tisches: von Hand mm	640	810 800	1010 1000	1410
selbsttätig mm	630		365	450
Querverstellung des Tisches: von Hand mm	225	280 275	355	440
selbsttätig	375	410	435	460
Senkrechtverstellung des Tisches: von Hand	3/3	400	435 425	450
selbsttätig	44	44	70	70
Kegel in der Spindel: normalerweise	32	40	50	50
Spindelachsenentfernung vom Tisch: grösste	400	425	480	525
kleinste	25	15	45	65
Spindelstirnentfernung vom Stützlager	345	500	640	820
Spindelachsenentfernung von der unteren Fläche des Gegenhalters mm	110	140	155	180
Entfernung zwischen Ständerführung und Lagerstütze mm	480	565	665	930
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen	12	12	12	20
Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe	63-2800	45-2000	32-1400	18-1400
erhöhte Reihe U/min	90-4000	63-2800	45-2000	10-1400
Anzahl der Vorschubstufen	. 13	13	15	15
Vorschubbereich: längs	14—900	14900	10-1250	10-1250
quer	14-700	14-900	10-1250	10-1250
senkrecht mm/min		4-250	2.5 - 315	2,5 - 315
Eilgang: längs	2800	2800 -	3200	3200
quer	_	2800	3200	3200
senkrecht	_	800	800	800
Spindelantriebs-Motor: Drehzahl U/min	1430	1430	1430	1440
Leistung PS	3,25	5,7	7,5	15
auf Wunsch PS	-	_	10	20,5
Motor für Vorschübe: Drehzahl U/min	2770	1380	1390	1410
Leistung PS	0,7	1	1,5	3,25
Flächenbedarf der Maschine	1385×1510	1650×1760	1970×2110	2490×2550
Gewicht der Maschine: mit Normalzubehör kg	900	1500	2500	4500
mit bahnmässiger Verpackung kg	960	1600	2800	5000
mit seemässiger Verpackung kg	1150	1900	3100	5300
Raumbedarf seemässig	_	_	7	12,5

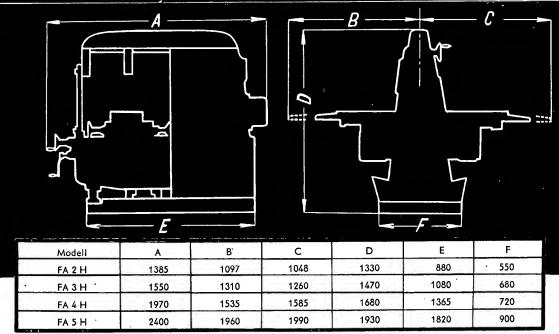


NORMALZUBEHÖR: Fräsdorn mit Spannschraube, Kühleinrichtung, elektrische Ausrüstung, 2 Schmierpressen, 1 Satz Schlüssel, Bedienungsanleitung. Dieses Zubehör ist im Preise der Maschine inbegriffen.



HAUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN VON VERTIKAL-FRÄSMASCHINEN

	FA 2 V	FA 3 V	FA 4 V	FA 5 V
Tischaufspannfläche: Breite	200	250	315	425
Länge mm	1000	1250	1600	2000
Anzahl der Tischaufspannuten	3	3	3	3
Breite × Abstand der Aufspannuten	14×42	14×55	18×70	20×90
Längsverstellung des Tisches: von Hand	640	810	1010	1410
selbsttätig	630	· 800	1000	1400
Querverstellung des Tisches: von Hand mm	225	280	365	450
selbsttätig	_	275	355	440
Vertikalverstellung des Tisches: von Hand mm	375	410	435	460
selbsttätig mm		400	425	450
Kegel in der Spindel: normalerweise	44	44	70	70
auf Wunsch metrisch Nr.	32	40	50	50
Spindeldurchmesser in unterem Lager	55		85	105
Senkrechtverstellung der Spindel	60	75	85	100
Spindelkopf beiderseits drehbar um	453	451	450	45
Spindelentfernung vom Tisch: grösste	375	450	500	560
kleinste mm	-		_	300
Spindelachsenentfernung von der Ständerführung mm	250	300	350	450
Spindelachsenentfernung vom Ständer	280	340	390	500
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen	12	12	12	20
Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe U/min	63-2800	45-2000	32-1400	18-1400
erhöhte Reihe U/min	90-4000	63-2800	45-2000	,
Anzahl der Vorschubstufen	13	13	15	15
Vorschubbereich: längs	14-900	14-900	10-1250	10-1250
quer mm/min		14-900	10-1250	10-1250
senkrecht mm/min	19 =9	4-250	2,5-315	2.5-315
Eilgang: längs	2800	2800	3200	3200
quer		2800	3200	3200
senkrecht		800	800	800
Spindelantriebs-Motor: Drehzahl	1430 -	1430	1430	1440
Leistung PS	3,25	5.7	7,5	15
auf Wunsch PS	-,,		10	20,5
Motor für Vorschübe: Drehzahl U/min	2770	1380	1390	1410
Leistung	0.7	1000	1,5	3,25
Flächenbedarf der Maschine	1385×1510	1650×1760	1960 × 2110	2410 × 2550
Gewicht der Maschine: mit Normalzubehör kg	950	1600	2650	4700
mit bahnmässiger Verpackung kg	1020	1750	3000	5100
mit seemässiger Verpackung kg	1250	2050	3300	5400
Raumbedarf seemässig		1	8.9	1 11

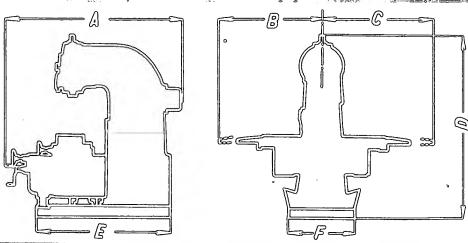


Modell	A	В	С	D	· E	F
FA 2 V .	1385	1097	1048	1640	880	550
FA 3 V	1650	1310	1260	2020	1080	680
FA 4 V	1960	1535	1585	2145	1365	720
. FA 5 V	2480	· 1960	1990	2430	1820	900

NORMALZUBEHÖR: Fräsdorn mit Spannschraube, Kühleinrichtung, elektrische Ausrüstung, 2 Schmierpressen, 1 Satz Schlüssel, Bedienungsanleitung. Dieses Zubehör ist im Preise der Maschine inbegriffen.



AUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN VON UNIVERSAL-FRÄSMASCHINEN

	FA 2 U	FA 3 U	FA 4 U	FA 5 U
Tischaufspannfläche: Breite	200	250	315	400
Länge	1000	1250	1600	. 2000
Anzahl der Tischaufspannuten	3	3	3	- 3
Breite × Abstand der Aufspannuten mm	14 x 42	14 × 55	18×70	20 x 90
Längsverstellung des Tisches: von Hand mm	٠٠ 640	810	1010	1260
selbsttätig mm	630	800	1000	. 1250
Querverstellung des Tisches: von Hand	220	235	310	410
selbsttätig		225	300	400
Senkrechtverstellung des Tisches: von Hand mm	300	360	410	410
selbsttätig		350	400	400
Tisch beiderseits drehbar um	45°	455	450	450
Kegel in der Spindel: normalerweise	44	. 44	70	70
auf Wunsch metrisch	32	40	50	50
Spindelachsenentfernung vom Tisch: grösste	325	375	425	450
kleinste	25	15	15	40
Spindelstirnentfernung vom Stützlager	345	500	640	820
Spindelachsenentfernung von der unteren Fläche des Gegenhalters mm	110	140	155	180
Entfernung zwischen Ständerführung und Lagerstütze	480	565	665	930
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen	12	12	. 12	20
Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe U/min	63-2800	45 — 2000	32-1400	18—1400
erhöhte Reihe	90-4000	63 - 2800	45-2000	
Anzahl der Vorschubstufen	13	13	- 15	15
Vorschubbereich: längs	14-900	14-900	10-1250	10—1250
quer	14-700	14-900	10-1250	10-1250
senkrecht		4-250	2.5 — 315	2,5 — 315
Eilgang: längs 1	2800	2800	3200	3200
quer mm/min	1	2800	3200	3200
senkrecht	:	800	800	800
Spindelantriebs-Motor: Drehzahl	1430	1430	1430	1440
Leistung	3,25	5,7	7,5	15
auf Wunsch	1	• -	10	20,5
Motor für Vorschübe: Drehzahl	2770	1380	1390	1410
Leistung	0.7	J	1.5	3.25
Flächenbedarf der Maschine	1385 × 1510	1650×1760	1970 × 2350	2490 × 2800
Gewicht der Maschine: mit Normalzubehör	940	1550	2600	4700
mit bahnmässiger Verpackung kg	1010	1650	2900	5150
mit seemässiger Verpackung kg	1230	2000	. 3200	5550
Raumbedarf seemässig			7,5	13,5
indumoudan oberitable grant in the contract of	1		•	
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		L	

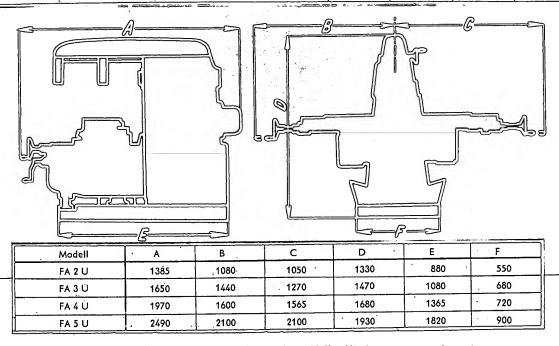

NORMALZUBEHÖR: Fräsdorn mit Spannschraube, Kühleinrichtung, elektrische Ausrüstung, 2 Schmierpressen, 1 Satz Schlüssel, Bedienungsanleitung. Dieses Zubehör ist im Preise der Maschine inbegriffen. Infolge ständiger Vervollkommnung unserer Maschinen sind alle Angaben dieser Druckschrift in Einzelheiten unverbindlich.

Svoboda 4 Praha

